



KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ VODOVÁHA

Návod k použití

UPOZORNĚNÍ:

Před započatím měření pečlivě prostudujte následující instrukce.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Délka: 600mm

Přesnost měření: $\pm 0,1^\circ$


Pracovní teplota: $-10^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$

Skladovací teplota: $-30^\circ\text{C} - +70^\circ\text{C}$

Napájení: baterie 9V CC

Automatické vypnutí po 5 min nečinnosti

POPIS A FUNKCE

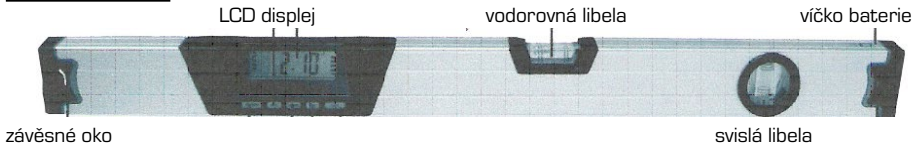

Pod LCD displejem se nacházejí ovládací tlačítka:

ON/OFF

zapnutí a vypnutí displeje

%

přepínání hodnot, $^\circ$ nebo %

Calibrate

kalibrační tlačítko

Beep

zapnutí a vypnutí zvukové signalizace. Signalizuje 0° a 90° .

Hold

přidržení naměřené hodnoty v nepřístupné poloze. Další stisk funkci ruší.

Šipky po stranách displeje usnadňují orientaci pro dosažení hodnoty 0° a 90° .

Při měření v obrácené poloze (180°) se čísla na LCD automaticky otočí.

INSTALACE /VÝMĚNA BATERIE

Opatrně vyjměte víčko baterie, připojte a umístěte baterii do víčka, které zatlačte do tělesa vodováhy. Baterii vyměňte, slabně li jas displeje.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Neponořujte vodováhu do vody! Očistěte od prachu vlhkou tkaninou. Nepoužívejte saponáty ani jiné chemikálie.

NASTAVENÍ (KALIBRACE)

Test: položte vodováhu na 15 vteřin na vodorovnou podložku. Otočte ji o 180° a po 15 vteřinách porovnejte obě hodnoty. Je-li rozdíl větší než $0,2$ stupně, proveďte kalibraci.

KALIBRACE

Položte vodováhu na vodorovnou podložku. Odchyłka od roviny musí být menší než 3° . Stiskněte a držte tlačítko

Calibrate. Na displeji se zobrazí CAL1 a potom blikající údaj. Otočte vodováhu o 180° a opět stiskněte a držte tlačítko **Calibrate**. Na displeji se zobrazí CAL2 a potom údaj (bez blikání). Vodováha je nastavena.