



Návod k obsluze
DIGITÁLNÍ MĚŘICÍ KOLEČKO



8057-15-320


KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., 1. mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

HLAVNÍ VLASTNOSTI MĚŘIDLA

- 1) Až 999 999,9 metrů / Stop / Yardů
- 2) Přesnost měření: 99.9%
- 3) Ovládací panel na rukojeti [čtení bez ohýbání]
- 4) Podsvícení displeje [pro čtení hodnot ve tmě]
- 5) "Inteligentní kolečko" [automaticky zahrne průměr kola pro přesné měření ode zdi ke zdi]
- 6) Obsah nebo objem může být automaticky počítán
- 7) Převod jednotek:
Metry / Stopy / Yardy;
Čtverečné metry / Čtverečné yardy / Čtverečné akry;
Kubické metry / Kubické stopy / Kubické yardy
- 8) Automatické vypnutí po 3 minutách nečinnosti
- 9) Rozměry kolečka: obvod: 1m; průměr: 0.318m
- 10) Maximální rychlost měření: 13km/h
- 11) Napájení: 4x AAA 1.5V baterie
- 12) Provozní teplota: -10 až 60 °C (14 až -140 °F)
- 13) LCD displej; 7 číslic (0 - 999,999.9)

INSTRUKCE PRO TLAČÍTKA

- 1) **ON/OFF:** zapnutí / vypnutí
- 2) **START/STOP:** stisknutím START/STOP nastavíte 0, na displeji se zobrazí "Om", dále můžete začít měřit. Po skončení měření můžete stisknout opět toto tlačítko, tím zůstane naměřená hodnota zobrazená pro čtení.
- 3) **UNITS:** Převod jednotek naměřených hodnot
- 4) **L, W, H : L, W, H** pro uchování a čtení dat.
Při měření stiskněte L, W nebo H pro uchování hodnot. Hodnota L, W nebo H se zobrazí na LCD displeji. Před restartováním nemohou být již jiná data uložena.
- 5) Stisknutím tlačítka START / STOP zastavíte měření pro čtení uložených hodnot. Hodnot a L, W nebo H bude na LCD displeji blikat. Dalším stisknutím tlačítka START / STOP provedete restart měření, nové hodnoty mohou být poté uchovávány.
- 6) **L*W:** Pokud jsou hodnoty L a W uloženy, stiskněte tlačítko START / STOP pro zastavení měření a přechzení naměřené plochy.
- 7) **L*W*H:** Pokud jsou hodnoty L, W, H uloženy, stiskněte tlačítko START / STOP pro zastavení měření a přechzení naměřeného objemu.
- 8) **HOLD:** Při měření stiskněte tlačítko HOLD pro dočasné přidržení hodnoty. Dalším stisknutím HOLD ukončíte tuto funkci.
- 9) **+D:** Průměr kolečka bude připočten k naměřené hodnotě.
- 10) **RESET:** Vymazání uložených hodnot pro L, W a H.
Po restartu se na displeji zobrazí "0 m". Měřidlo je poté připraveno k dalšímu měření.
- 11) **LIGHT:** Stisknutím tlačítka rozsvítíte podsvícení displeje.
Podsvícení se automaticky vypne to 3 vteřinách.

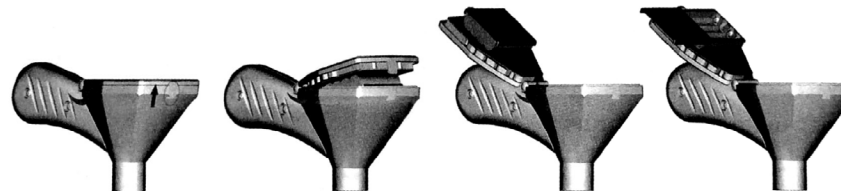

UPOZORNĚNÍ

- 1) Nečistěte měřidlo pomocí organického rozpouštědla. Udržujte mimo dosah vody, předcházejte jeho korozi.
- 2) Pokud není po dobu 3 minut stisknuto žádné tlačítko, měřidlo bude vypnuto z důvodu šetření baterie. Pokud číslice na displeji nesvítí jasně, ukazuje to na slabou baterii. Vyměňte baterie - 4x AAA 1.5V. Pokud hodláte měřidlo delší dobu nepoužívat, vyjměte baterii, dosáhnete tím její delší životnosti.
- 3) Měřidlo uchovávejte v interiéru při teplotách od -30 °C do +65 °C a relativní vlhkosti < 90 %.